

# NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ

**Kříž na ul. Hanácká**

***Brno – Tuřany***

Mgr. Jana Severinová  
Blízká 8  
619 00 Brno  
Tel: 777 577 760  
E-mail: Brno@slukas.cz  
[www.slukas.cz](http://www.slukas.cz)

**Červen 2023**

## **I. Lokalizace památky**

- 1. Název památky:** Kříž
- 2. Okres:** Brno - město
- 3. Obec:** Brno - Tuřany
- 4. Bližší určení místa popisem:** Hanácká ulice před kostelem
- 5. Cíl záměru:** památková obnova
- 6. Rejstříkové číslo v ÚSKP:** 1000138246
- 7. P.č.:** 555, k. ú. Tuřany

## **II. Údaje o památce**

- 1. Předmět obnovy:** Předmětem restaurátorské obnovy je těleso kříže včetně soklu
- 2. Autor:** neznámý
- 3. Datování:** 1811
- 4. Materiál:** hrubozrnný pískovec

## **III. Údaje o akci**

- 1. Vlastník:** Statutární město Brno
- 2. Investor:** Statutární město Brno
- 3. Termín realizace:** 2003 - 4
- 4. Rozměry:** v 310cm, š 65cm, hl 65cm
- 5. Předchozí restaurátorské zákroky:** 2007, zodpovědný restaurátor – p. František Pavůček

## **IV. Popis stavu památky**

Kamenný kříž byl postaven v roce 1811 před kostelem Zvěstování Panny Marie.

Architekturu kříže tvoří odstupňovaný sokl se sekaným nápisem na čelní a pravé boční straně.

Sokl je čtvercového půdorysu završený kónicky tvarovanou římsou na níž nasedá patka kříže s korpusem Kristova těla a nápisovou páskou s písmeny INRI. Na spodní části kříže je vročení 1811.

## **V. Popis stavu památky před zahájením restaurátorských prací**

Povrch kamene pokrývá prach, mastná špína a velké plochy lišejníků a další mikroflóry. Kámen je narušený, na boční i pohledově pravé straně je opadaná spodní částí dříku soklu. Druhotné tmely vystupují z plochy kamene, barevné retuše jsou dožilé. Spárovací materiál je kompaktní bez porušení. Poškození způsobené zasolením není vizuálně patrné a nebylo přítomné ani při minulé opravě.

## **VI. Návrh postupu prací**

- likvidace mikroflóry
- očištění povrchu – mikrostryskáním hliníkovou struskou případně PVC granulátem
- odstranění druhotných doplňků
- zpevnění kamene
- injektáž prasklin a dutin
- doplnění chybějící modelace
- lokální barevné retuše
- hydrofobizace

## **VIII. Materiály**

- likvidace mikroflóry (např. Algicid plus fa Keim)
- odstranění povrchových nečistot – mikrostryskáním hliníkovou struskou, případně PVC granulátem

- doplnění chybějící modelace – (např. umělý kámen fa Keim)
- injektáž prasklin a dutin (např. Ledan TB)
- barevné retuše (např. pigmenty a Restaurolasur fa Keim)
- hydrofobizace (např. nanopřípravky, případně Lotexan-N fa Keim)

## **IX. Závěr**

Kříž se nachází na exponovaném místě při dopravně silné vytižené komunikaci což vyžaduje jeho pravidelnou kontrolu a údržbu. Poslední oprava proběhla před 16 lety, je proto nezbytné provést patřičné restaurátorské práce, které zastaví další degradaci památky. Následně doporučujeme důsledné dodržování pravidelné kontroly a údržby v maximálním intervalu pěti let, což je obvyklá záruční doba restaurátorských materiálů a prací.