

## Inspekční protokol

Datum 24. 6. 2019

Číslo monitorování 1

Místo inspekce	Brno - Černá Pole	Zadavatel
Ulice	Lidická 50, SVČ	
PSČ		
Směr inspekce	Z hlavního řadu do přítoku 1	Materiál Beton
		Profil Kruhový
		DN 150
Název a hloubka horního vstupu (cm) přítok 1		Název a hloubka spodního vstupu (cm) hl.řad
Při inspekci přítomen		Videozáznam DVD 1
Důvod inspekce Zjištění stavu		Stopa 1
Čištěno		Revidoval Radek Audy
Délka zrevidovaného úseku (m) 4,2		Po/Proti směru toku Proti směru toku
Délka celého úseku (m)		Rok výroby kanalizace

Foto č.	Staničení / m	Popis nálezu
	0,0	Začátek úseku, hl.řad
001	2,5	Odchylka polohy-vertikální cca 2cm, menší spád
002	3,3	Netěsný spoj, pevná usazenina
003	4,2	Konec revize úseku, kamera dál neprojde, vrůst kořenů

## Závěr

Průtočnost: Značně omezena vrůstem kořenů

Stěny potrubí: Bez zjevných poruch

Spoje: Netěsné, vrůst kořenů

Doporučujeme odstranit uvedené poruchy.

## Fotodokumentace k úseku



FOTO 001:



FOTO 002:



FOTO 003:

## Inspekční protokol

Datum 24. 6. 2019

Číslo monitorování 2

Místo inspekce	Brno - Černá Pole	Zadavatel
Ulice	Lidická 50, SVČ	
PSC		
Směr inspekce	Z hlavního řadu do přítoku 2	Materiál Beton
		Profil Kruhový
		DN 150
Název a hloubka horního vstupu (cm)	Název a hloubka spodního vstupu (cm)	
přítok 2	hl.řad	
Při inspekci přítomen		Videozáznam DVD 1
Důvod inspekce	Zjištění stavu	Stopa 2
Čištěno		Revidoval Radek Audy
Délka zrevidovaného úseku (m)	6,5	Po/Proti směru toku Proti směru toku
Délka celého úseku (m)		Rok výroby kanalizace

Foto č.	Staničení / m	Popis nálezu
	0,0	Začátek úseku, hl.řad
	0,5	Přechod na menší spád
	3,4	Netěsný spoj, vrůst kořenů
004	4,8	Netěsný spoj, vrůst kořenů
005	6,5	Konec revize úseku, kamera dál neprojde, vrůst kořenů

## Závěr

Průtočnost: Značně omezena vrůstem kořenů

Stěny potrubí: Bez zjevných poruch

Spoje: Netěsné, vrůst kořenů

Doporučujeme odstranit uvedené poruchy.

## Fotodokumentace k úseku



FOTO 004:



FOTO 005:

## Inspekční protokol

Datum 24. 6. 2019

Číslo monitorování 3

Místo inspekce	Brno - Černá Pole	Zadavatel
Ulice	Lidická 50, SVČ	
PSC		
Směr inspekce	Z revizní šachty RŠ ve sklepe do odtoku	Materiál PVC
		Profil Kruhový
		DN 150
Název a hloubka horního vstupu (cm)	RŠ	Název a hloubka spodního vstupu (cm)
		odtok
Při inspekci přítomen		Videozáznam DVD 1
Důvod inspekce	Zjištění stavu	Stopa 3
Čištěno		Revidoval Radek Audy
Délka zrevidovaného úseku (m)	7,0	Po/Proti směru toku Po směru toku
Délka celého úseku (m)		Rok výroby kanalizace

Foto č.	Staničení / m	Popis nálezu
	0,0	Začátek úseku, RŠ
006	2,0	Naplaveniny cca 7cm
007	2,6	Odchylka polohy-prohnutí cca 10cm v úseku 1,5 - 4,8m
	4,9	Změna materiálu-beton, větší DN
	7,0	Konec revize úseku, kamera pod vodou

## Závěr

Průtočnost: Značně omezena protispádem

Stěny potrubí: Bez zjevných poruch, v betonové části žádná čitelnost

Spoje: Bez zjevných poruch, v betonové části žádná čitelnost

Doporučujeme odstranit uvedené poruchy.

## Fotodokumentace k úseku



FOTO 006:



FOTO 007:

V Brně dne 25. 6. 2019

Ing. Lubomír Sedláček  
jednatel společnosti