

GEOTest

Odpovědný řešitel

Zpracovatel podkladů

Kreslil

Schválil

Ing. Jiří Pavlík, CSc.

Ing. Jiří Pavlík, CSc.

Ing. M.Bulgurovská

RNDr. L. Klímek

Objednatel:

Magistrát města Brna, odbor správy majetku

Název zakázky:

Brno-Bosonohy, Práčata, aktualizace

Datum

Květen 2013

Číslo zakázky

13 7076

Měřítko

Název přílohy:

Odlučné plochy

Číslo přílohy

4

Číslo výtisku

ORIENTACE ODLUČNÝCH PLOCH

Akce: Brno-Bosonohy, Práčata, aktualizace
Zakázkové číslo: 13 7076

Stěna, úsek: za domem č. 16 - parc č. 1313
Směr sklonu stěny: 190 °

Průběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
212 / 70 2;L 90 / 55 1 - 2;HP	199 / 76 5 202 / 54 5	188 / 86 L 99 / 58 L 91 / 47 0	

Neprůběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
		191 / 84 0	


Poruchy

Vlastní porucha	Vnitřní spáry	
° / ° mm	° / ° mm	typ

TEKTONOGRAM

Stěna za domem č.16

Směr sklonu stěny: 190

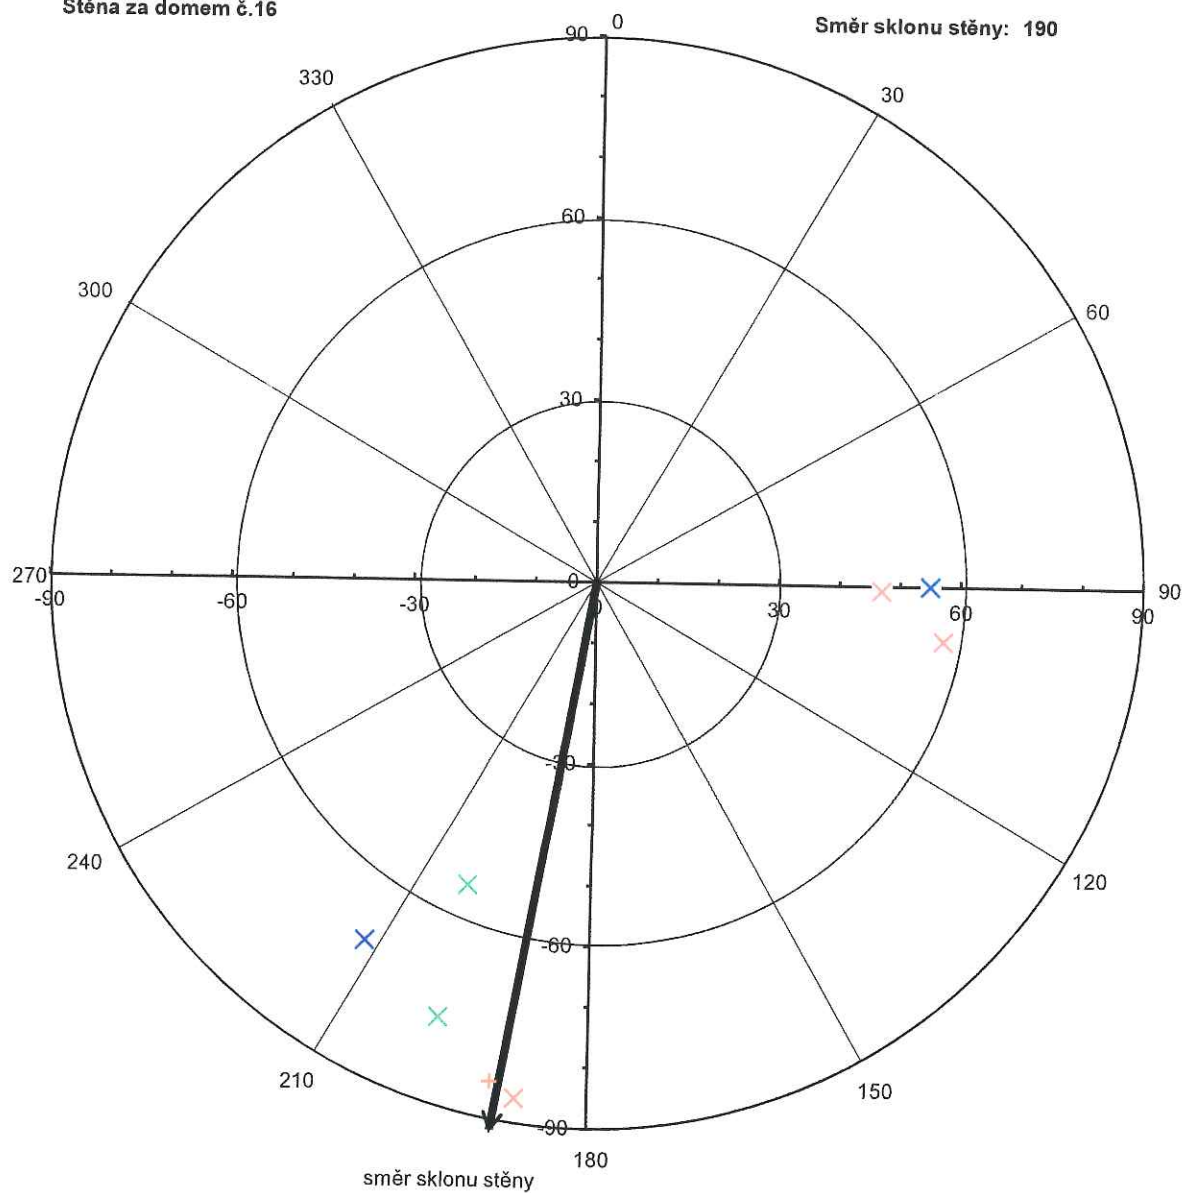

Odlučné plochy:

× ND průběžné

× NH průběžné

× RD průběžné

+ RD neprůběžné

ORIENTACE ODLUČNÝCH PLOCH

Akce: Brno-Bosonohy, Práčata, aktualizace
 Zakázkové číslo: 13 7076

Stěna, úsek: Stěna za domem Práčata 22, parc. č. 1325
 Směr sklonu stěny: 220 °

Průběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
237 / 52	209 / 61 L 165 / 54 0.5	183 / 60 0.5;L	

Neprůběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm


Poruchy

Vlastní porucha	Vnitřní spáry	
° / ° mm	° / ° mm	typ

TEKTONOGRAM

Stěna za domem Práčata 22

Směr sklonu stěny: 220

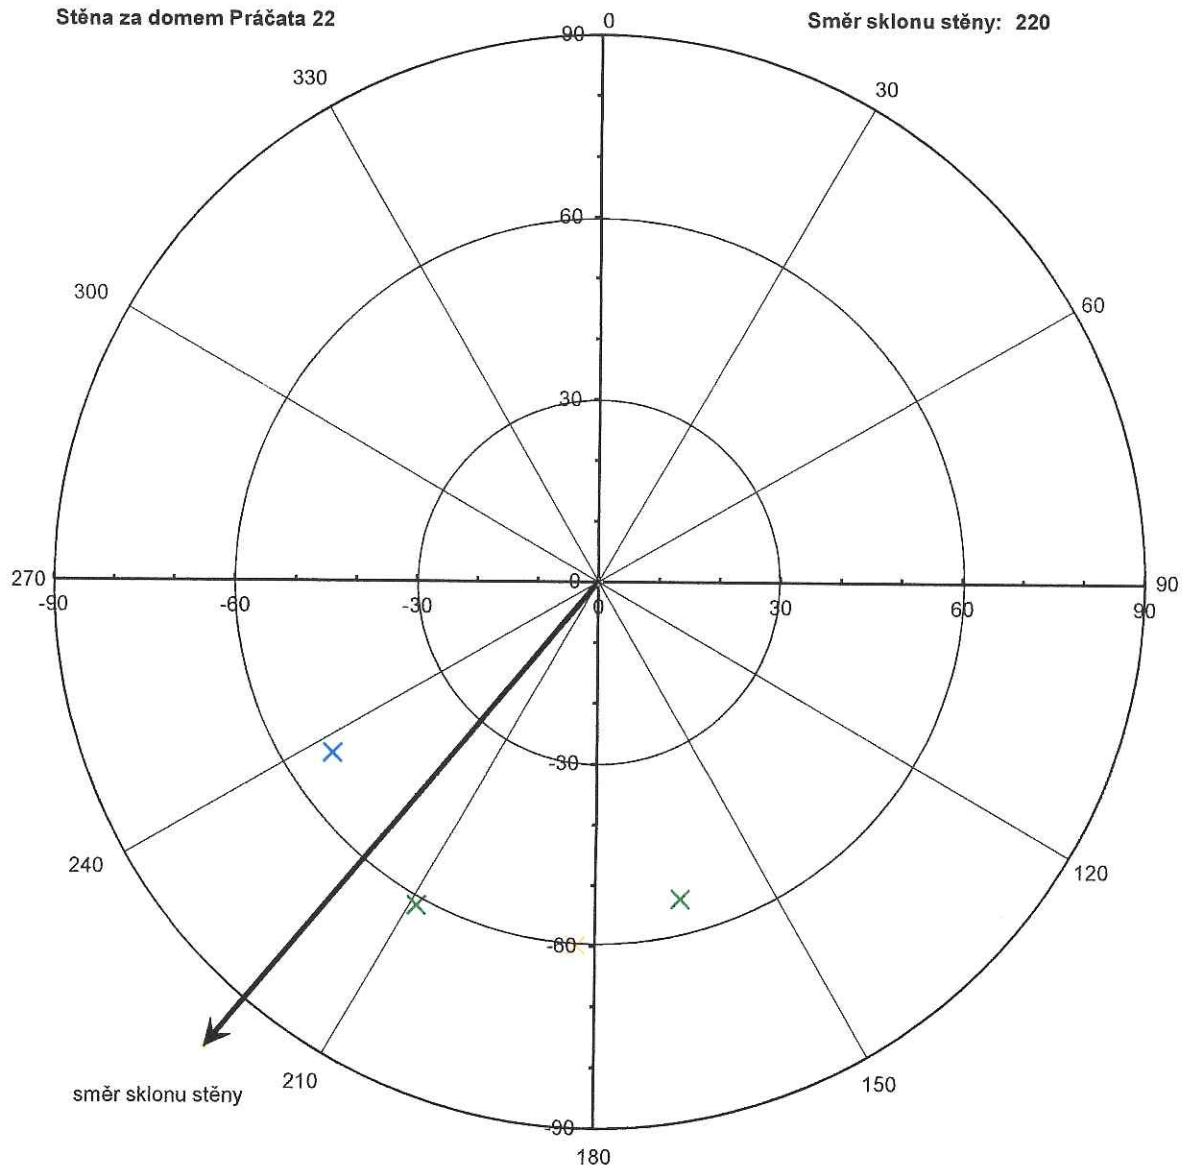

Odlučné plochy:

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| × ND průběžné | × NH průběžné | × RD průběžné | × RH průběžné | ○ poruchy |
| + ND neprůběžné | + NH neprůběžné | + RD neprůběžné | + RH neprůběžné | |

ORIENTACE ODLUČNÝCH PLOCH

Akce: Brno-Bosonohy, Práčata, aktualizace
 Zakázkové číslo: 13 7076

Stěna, úsek: Stěna za domem Práčata 24, parc. č. 1329
 Směr sklonu stěny: 220 °

Průběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm

Neprůběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm


Poruchy

Vlastní porucha	Vnitřní spáry	
° / ° mm	° / ° mm	typ

TEKTONOGRAM

Stěna za domem Práčata 24,
parc. č. 1329

Směr sklonu stěny: 220

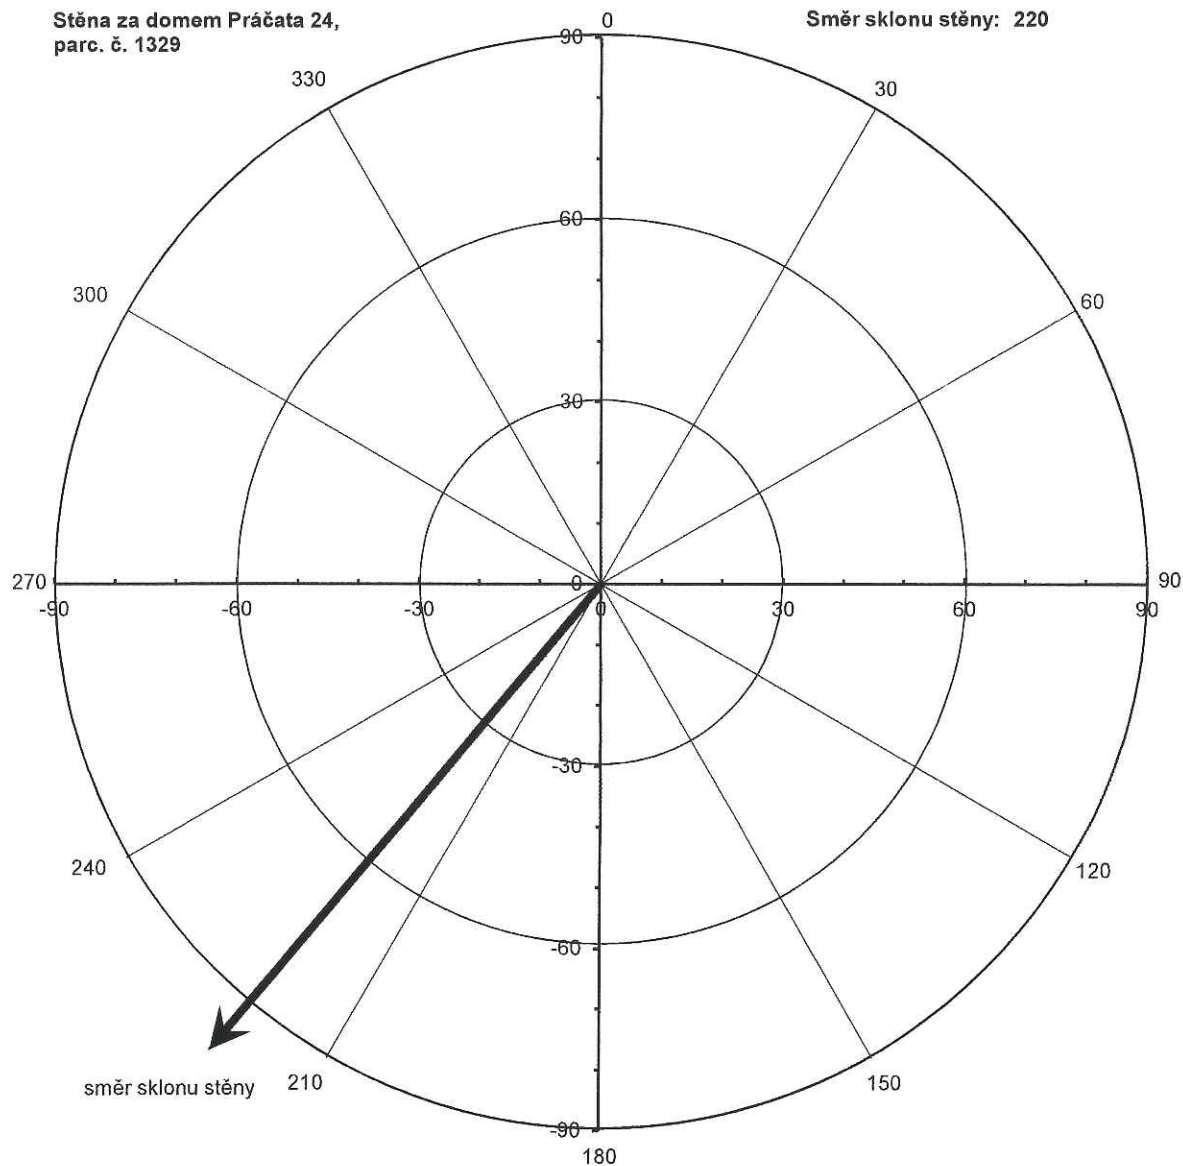

Odlučné plochy:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| × ND průběžné | × NH průběžné | × RD průběžné |
| × RH průběžné | ○ poruchy | + ND neprůběžné |
| + NH neprůběžné | + RD neprůběžné | + RH neprůběžné |
| — Lineární (Směr sklonu stěny) | | |

ORIENTACE ODLUČNÝCH PLOCH

Akce: Brno-Bosonohy, Práčata, aktualizace
 Zakázkové číslo: 13 7076

Stěna, úsek: Stěna za domem Práčata 30, parc. č. 1438
 Směr sklonu stěny: 229 °

Průběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
320 / 83 17 / 59	203 / 75	84 / 39	209 / 81

Neprůběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm


Poruchy

Vlastní porucha	Vnitřní spáry	
° / ° mm	° / ° mm	typ
0 / 81 100		

TEKTONOGRAM

Stěna za domem Práčata 30,
parc. č. 1438

Směr sklonu stěny: 175

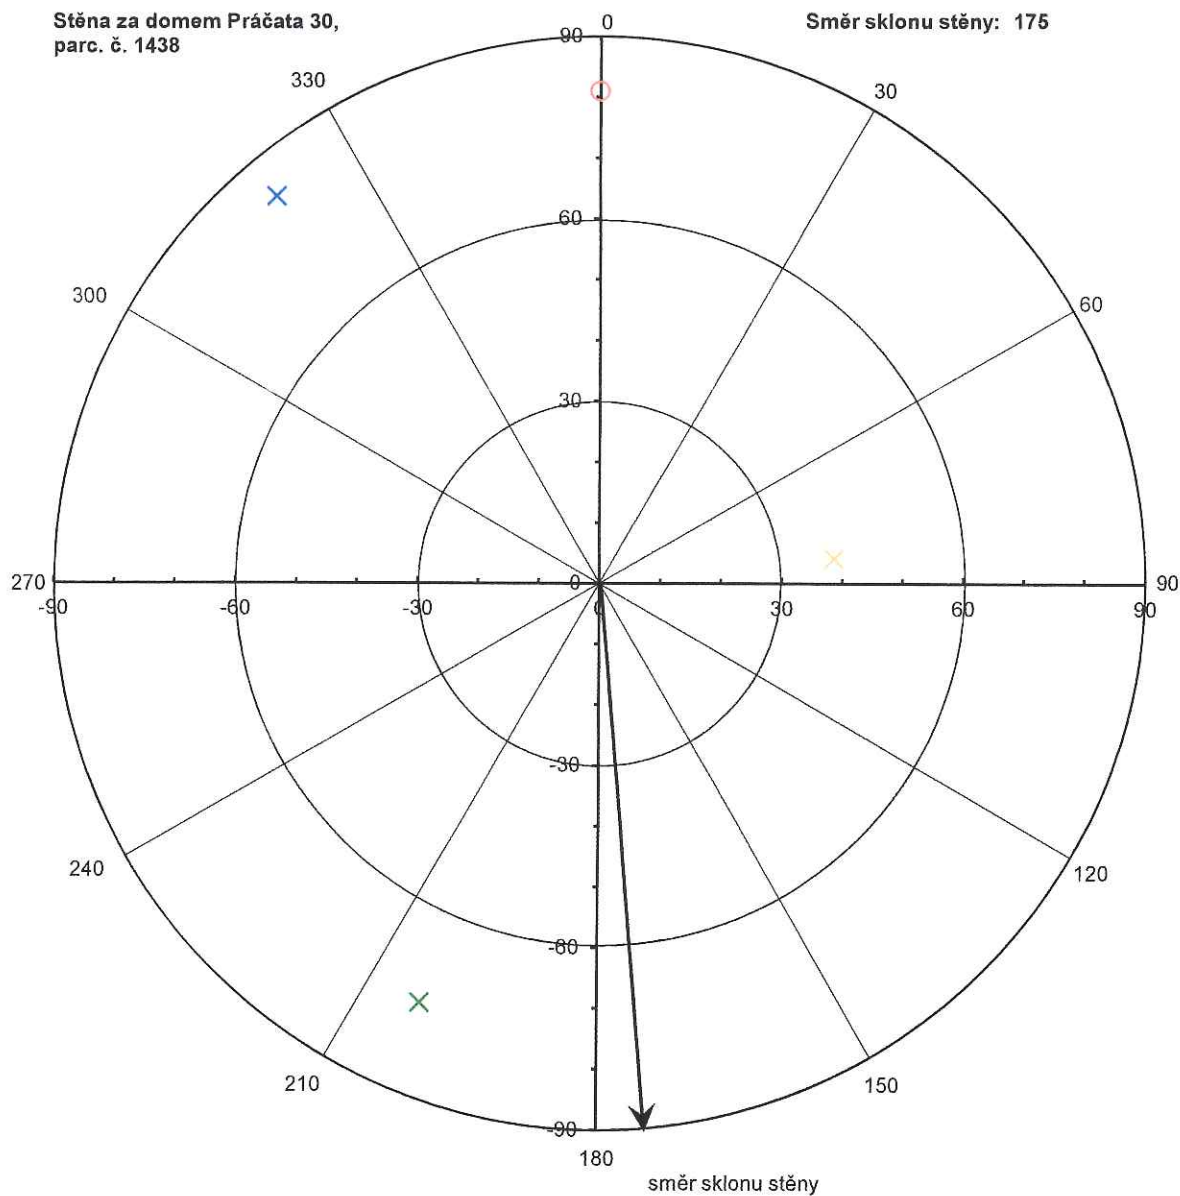

Odlučné plochy:

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| × ND průběžné | × NH průběžné | × RD průběžné | × RH průběžné | ○ poruchy |
| + ND neprůběžné | + NH neprůběžné | + RD neprůběžné | + RH neprůběžné | |

ORIENTACE ODLUČNÝCH PLOCH

Akce: Brno-Bosonohy, Práčata, aktualizace
 Zakázkové číslo: 13 7076

Stěna, úsek: Stěna za domem Práčata 32, parc. č. 1441, sanováno bet.sítí 2005
 Směr sklonu stěny: 214 °

Průběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm

Neprůběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm


Poruchy

Vlastní porucha	Vnitřní spáry	
° / ° mm	° / ° mm	typ

TEKTONOGRAM

Stěna za domem Práčata 32,
parc. č. 1441, sanováno

Směr sklonu stěny: 214

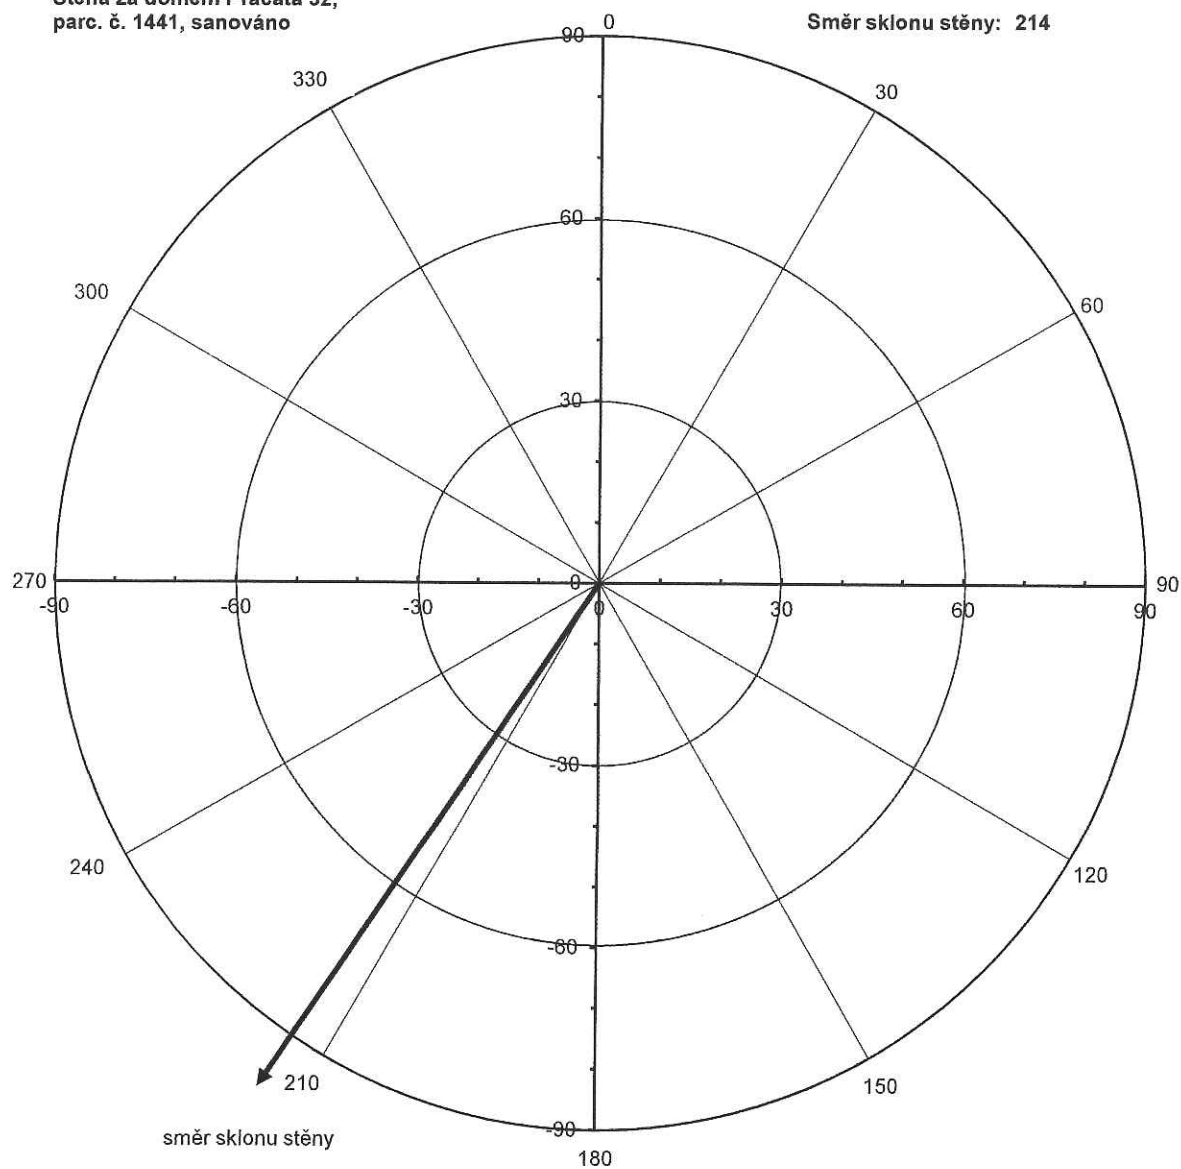

Odlučné plochy:

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| × ND průběžné | × NH průběžné | × RD průběžné | × RH průběžné | ○ poruchy |
| + ND neprůběžné | + NH neprůběžné | + RD neprůběžné | + RH neprůběžné | |

ORIENTACE ODLUČNÝCH PLOCH

Akce: Brno-Bosonohy, Práčata, aktualizace
 Zakázkové číslo: 13 7076

Stěna, úsek: Stěna za domem Práčata 36, parc. č. 1447
 Směr sklonu stěny: 229 °

Průběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
84 / 54 2 33 / 26 1-2,L		229 / 60	

Neprůběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
3 / 64			


Poruchy

Vlastní porucha	Vnitřní spáry	
° / ° mm	° / ° mm	typ

TEKTONOGRAM

Stěna za domem Práčata 36,
parc. č. 1447)

Směr sklonu stěny: 229

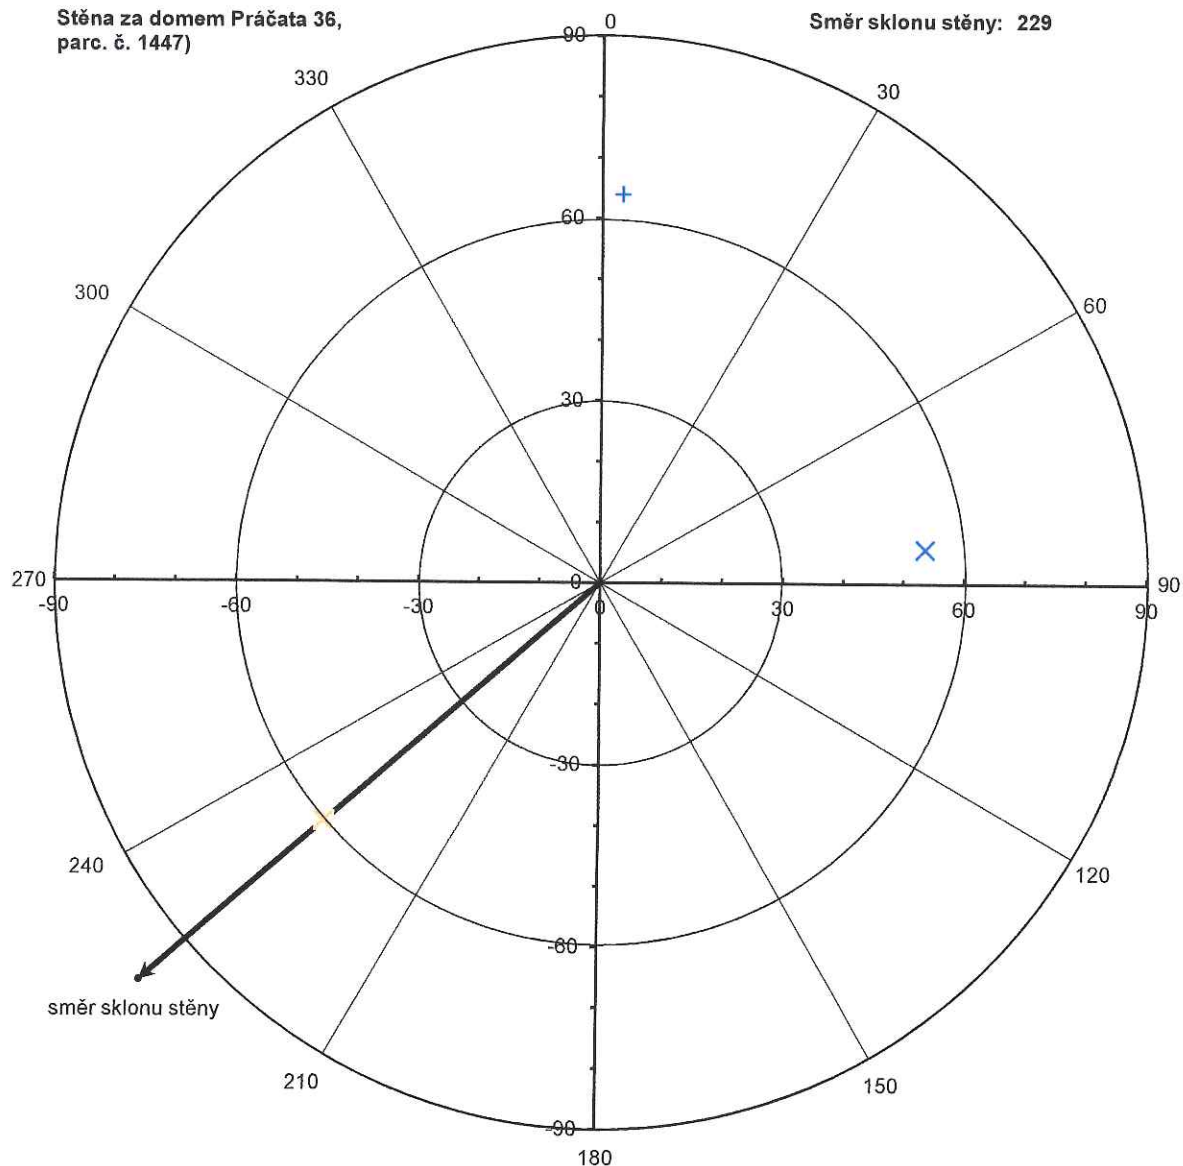

Odlučné plochy:

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| × ND průběžné | × NH průběžné | × RD průběžné | × RH průběžné | ○ poruchy |
| + ND neprůběžné | + NH neprůběžné | + RD neprůběžné | + RH neprůběžné | |

ORIENTACE ODLUČNÝCH PLOCH

Akce: Brno-Bosonohy, Práčeata, aktualizace
 Zakázkové číslo: 13 7076

Stěna, úsek: Stěna za domem Práčeata 38, parc. č. 1450
 Směr sklonu stěny: 230 °

Průběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
215 / 48 165 / 57		48 / 65 60 / 29 221 / 55 L	

Neprůběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
34 / 42			


Poruchy

Vlastní porucha	Vnitřní spáry	
° / ° mm	° / ° mm	typ

TEKTONOGRAM

Stěna za domem Práčata 38,
parc. č. 1450

Směr sklonu stěny: 238

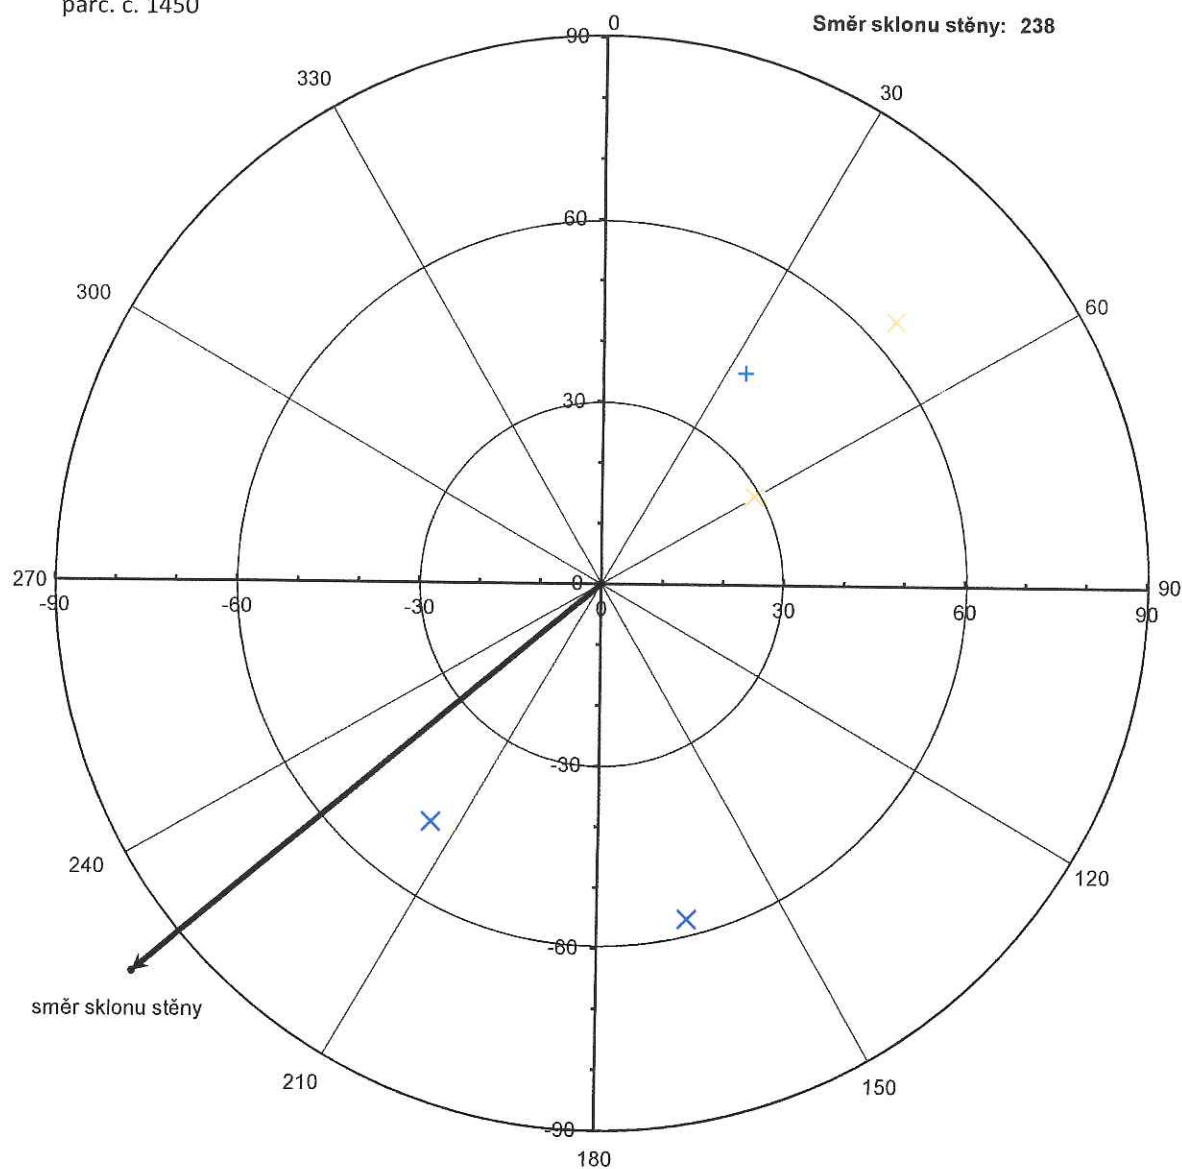

Odlučné plochy:

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| × ND průběžné | × NH průběžné | × RD průběžné |
| × RH průběžné | ○ poruchy | + ND neprůběžné |
| + NH neprůběžné | + RD neprůběžné | + RH neprůběžné |

ORIENTACE ODLUČNÝCH PLOCH

Akce: Brno-Bosonohy, Práčata, aktualizace
Zakázkové číslo: 13 7076

Stěna, úsek: Stěna za domem Práčata 40, parc. č. 1454
Směr sklonu stěny: 220 °

Průběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
237 / 75 61 / 65 1		275 / 72 293 / 75	

Neprůběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
183 / 21			


Poruchy

Vlastní porucha	Vnitřní spáry	
° / ° mm	° / ° mm	typ

TEKTONOGRAM

Stěna za domem Práčata 40,
parc. č. 1454

Směr sklonu stěny: 220

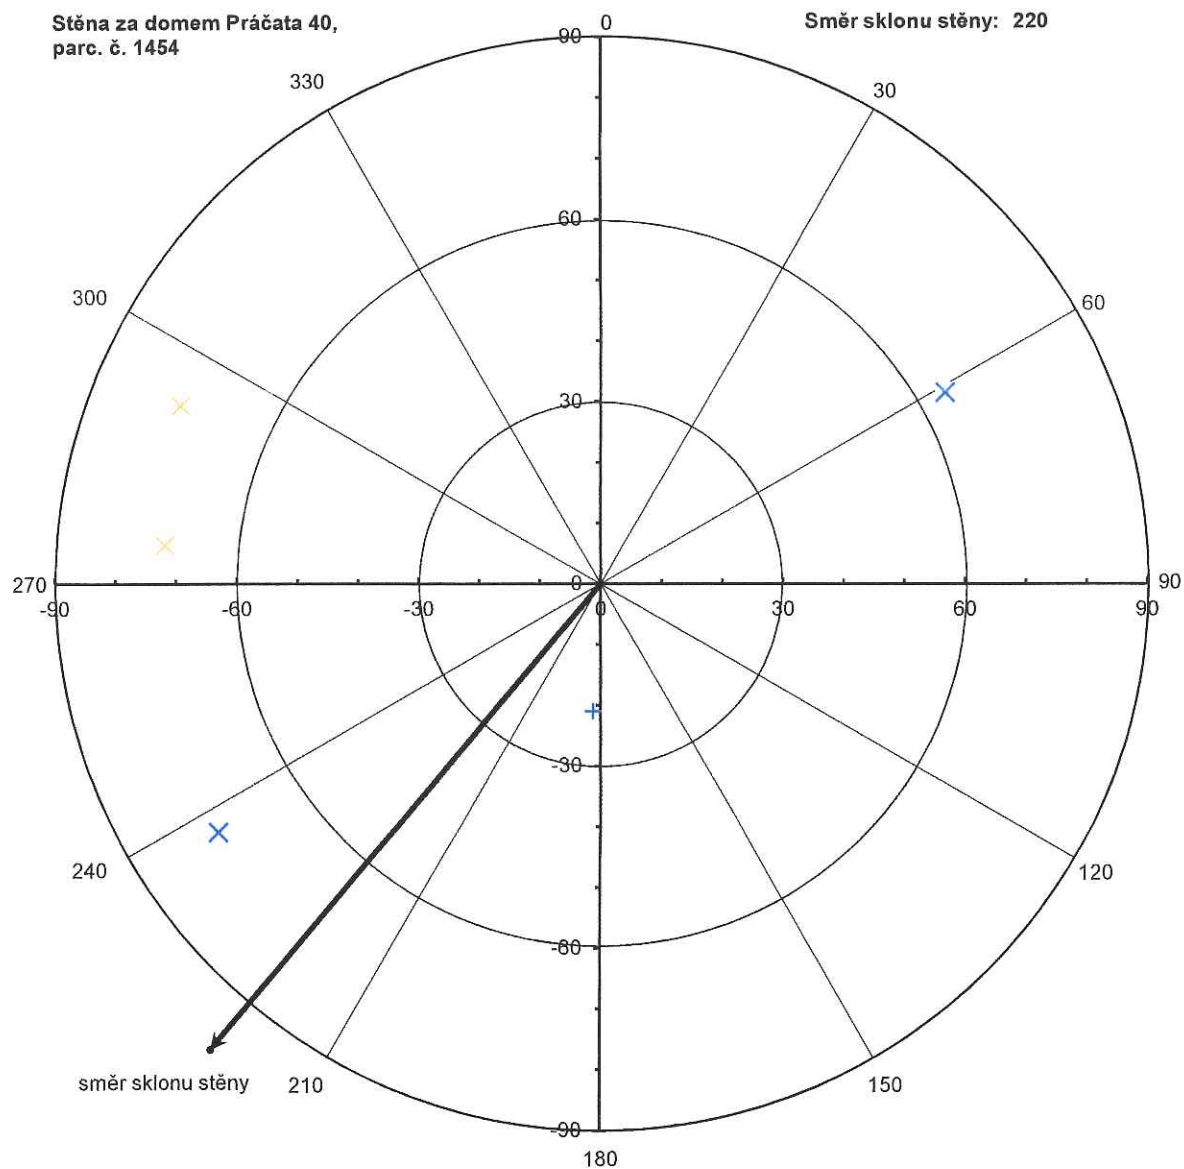

Odlučné plochy:

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| × ND průběžné | × NH průběžné | × RD průběžné | × RH průběžné | ○ poruchy |
| + ND neprůběžné | + NH neprůběžné | + RD neprůběžné | + RH neprůběžné | |

ORIENTACE ODLUČNÝCH PLOCH

Akce: Brno-Bosonohy, Práčata, aktualizace
 Zakázkové číslo: 13 7076

Stěna, úsek: Stěna za domem Práčata 42, parc. č. 1456
 Směr sklonu stěny: 205 °

Průběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
212 / 55	84 / 35	143 / 76 h+Š 55 / 25 h+Š	225 / 59 H

Neprůběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
334 / 77 3 - 5 116 / 61	67 / 71 1 - 5	144 / 79	


Poruchy

Vlastní porucha	Vnitřní spáry	
° / ° mm	° / ° mm	typ
293 / 86 300		
241 / 68 200		

TEKTONOGRAM

Stěna za domem Práčata 42,
parc. č. 1456

Směr sklonu stěny: 205

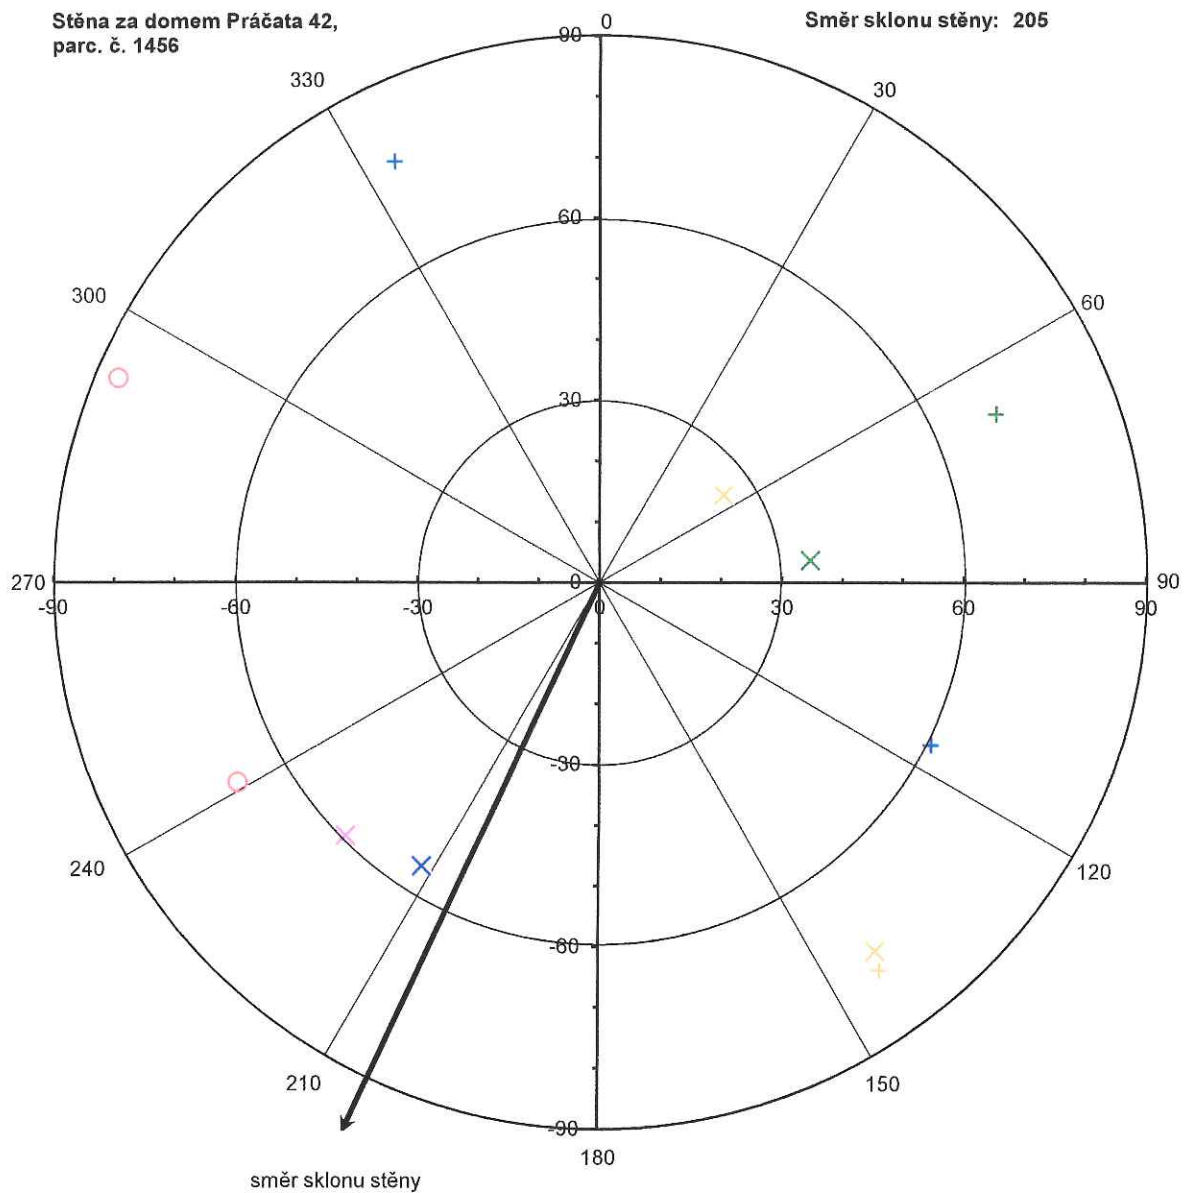

Odlučné plochy:

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| × ND průběžné | × NH průběžné | × RD průběžné | × RH průběžné | ○ poruchy |
| + ND neprůběžné | + NH neprůběžné | + RD neprůběžné | + RH neprůběžné | |

ORIENTACE ODLUČNÝCH PLOCH

Akce: Brno-Bosonohy, Práčata, aktualizace
 Zakázkové číslo: 13 7076

Stěna, úsek: Stěna za domem Práčata 44, parc. č. 1459
 Směr sklonu stěny: 210 °

Průběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
207 / 75 208 / 78	/	145 / 80	25 / 55 do 1 351 / 76 do 1 184 / 74 157 / 77 do 2 190 / 85

Neprůběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
145 / 86			


Poruchy

Vlastní porucha	Vnitřní spáry	
° / ° mm	° / ° mm	typ

TEKTONOGRAM

Stěna za domem Práčata 44,
parc. č. 1459

Směr sklonu stěny: 210

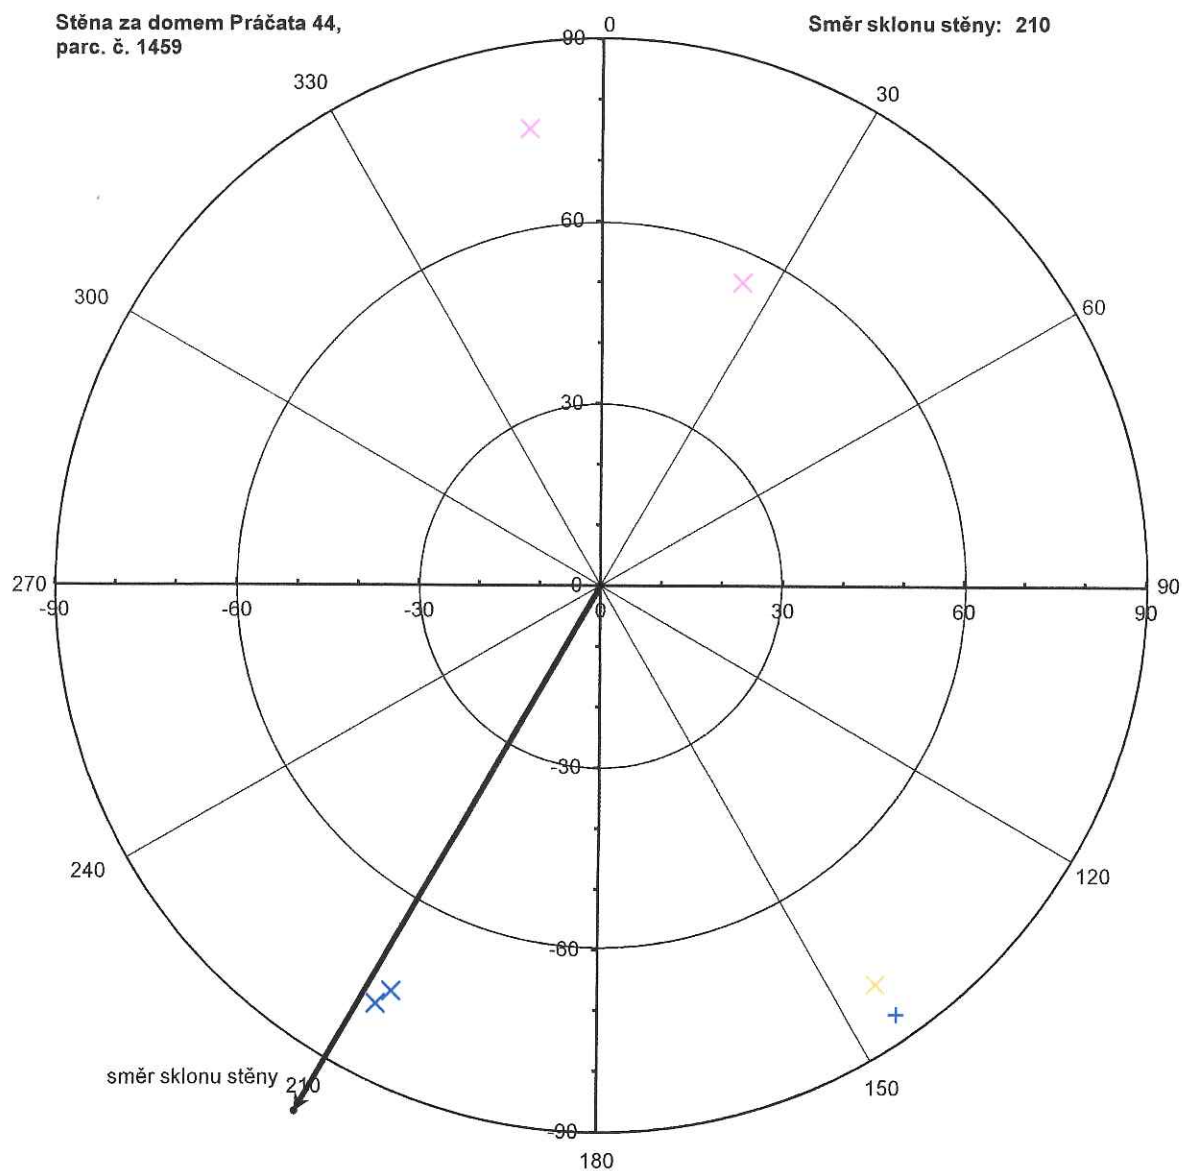

Odlučné plochy:

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| × ND průběžné | × NH průběžné | × RD průběžné | × RH průběžné | ○ poruchy |
| + ND neprůběžné | + NH neprůběžné | + RD neprůběžné | + RH neprůběžné | |

ORIENTACE ODLUČNÝCH PLOCH

Akce: Brno-Bosonohy, Práčata, aktualizace
 Zakázkové číslo: 13 7076

Stěna, úsek: Stěna za domem Práčata 46, parc. č. 1462
 Směr sklonu stěny: 208 °

Průběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
226 / 55 až 2 227 / 38		287 / 65 46 / 77	

Neprůběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
137 / 88 335 / 84 do 5		180 / 62	


Poruchy

Vlastní porucha	Vnitřní spáry	
° / ° mm	° / ° mm	typ

TEKTONOGRAM

Stěna za domem Práčata 46,
parc. č. 1462

Směr sklonu stěny: 208

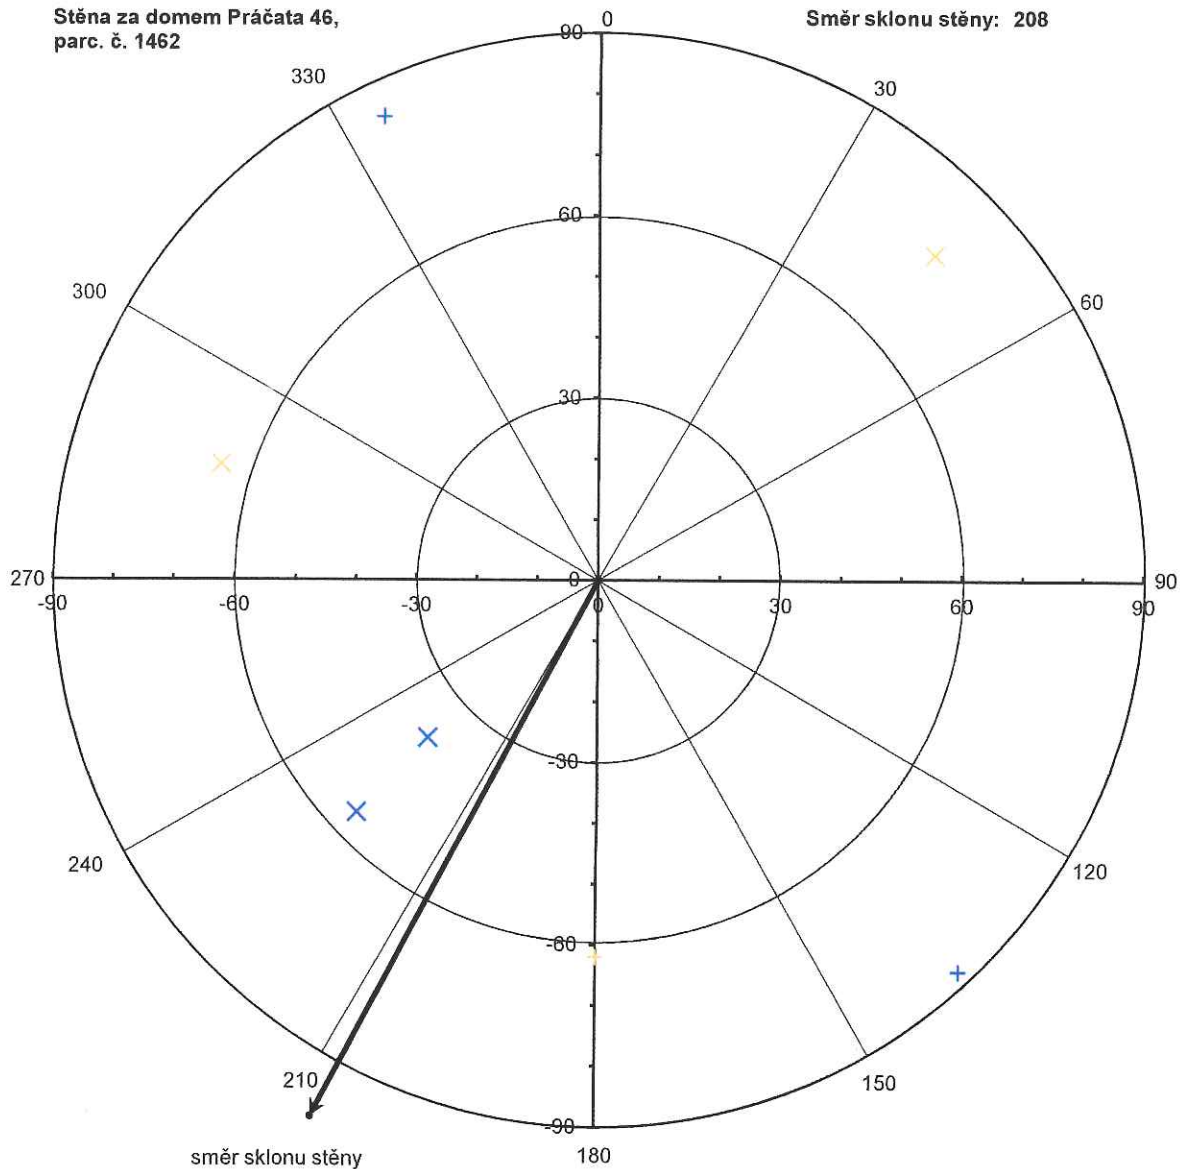

Odlučné plochy:

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| × ND průběžné | × NH průběžné | × RD průběžné | × RH průběžné | ○ poruchy |
| + ND neprůběžné | + NH neprůběžné | + RD neprůběžné | + RH neprůběžné | |

ORIENTACE ODLUČNÝCH PLOCH

Akce: Brno-Bosonohy, Práčata, aktualizace
Zakázkové číslo: 13 7076

Stěna, úsek: Stěna za domem Práčata 52, parc. č. 1471
Směr sklonu stěny: 202 °

Průběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
22 / 90 5 212 / 65 210 / 56 215 / 68			

Neprůběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
99 / 58			


Poruchy

Vlastní porucha	Vnitřní spáry	
° / ° mm	° / ° mm	typ
149 90		

TEKTONOGRAM

Stěna za domem Práčata 52,
parc. č. 1471

Směr sklonu stěny: 202

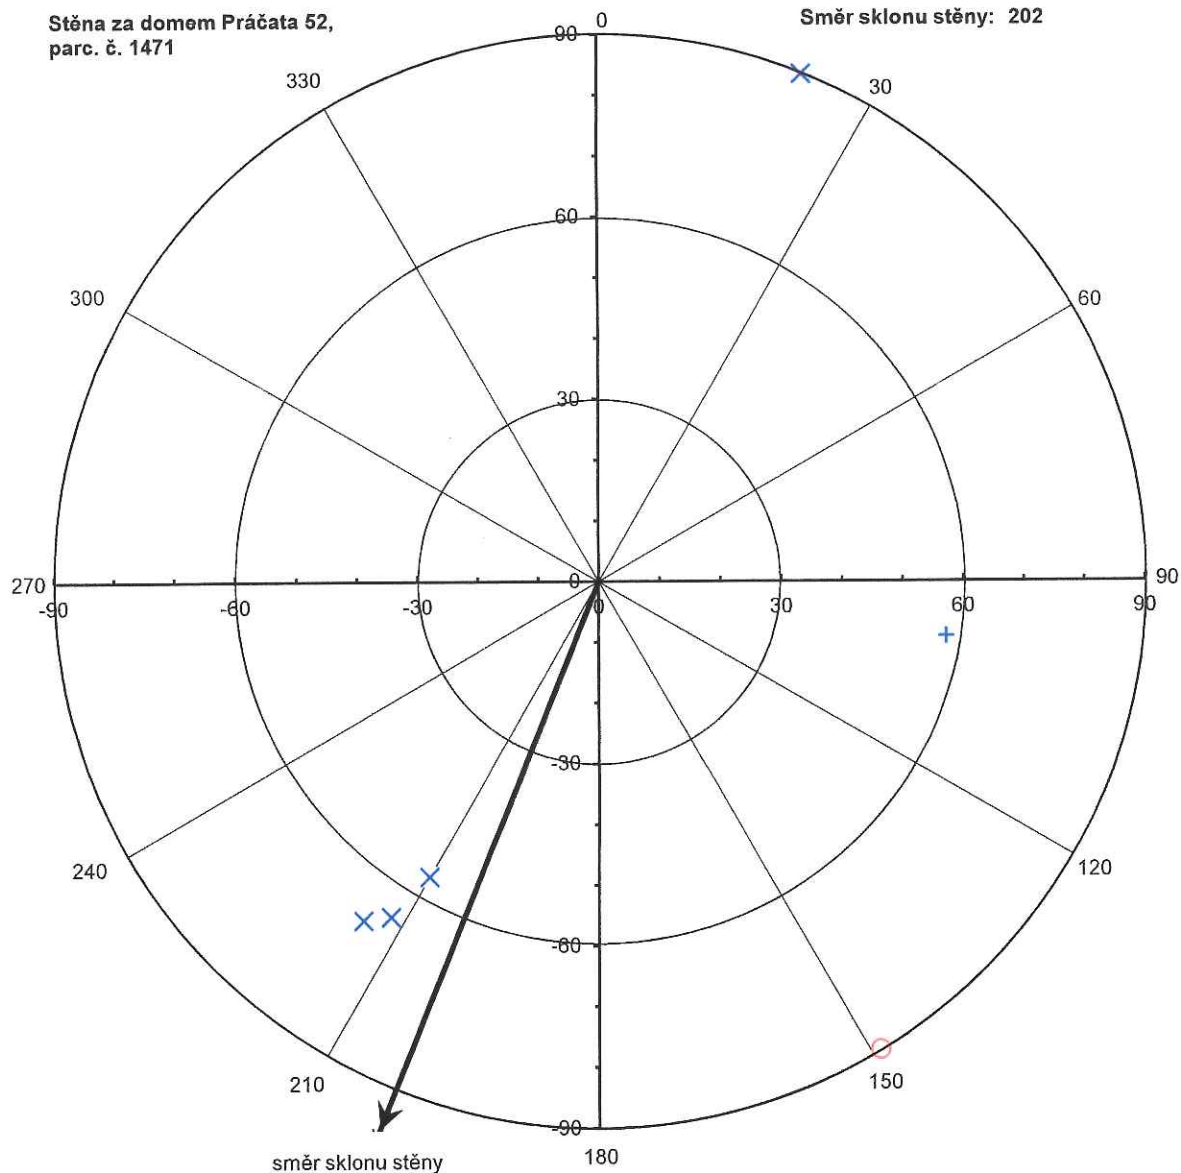

Odlučné plochy:

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| × ND průběžné | × NH průběžné | × RD průběžné | × RH průběžné | ○ poruchy |
| + ND neprůběžné | + NH neprůběžné | + RD neprůběžné | + RH neprůběžné | |

ORIENTACE ODLUČNÝCH PLOCH

Akce:
Zakázkové číslo:

Brno-Bosonohy, Práčata, aktualizace
13 7076

Stěna, úsek:
Směr sklonu stěny:

Stěna za domem Práčata 54, parc. č. 1474
210 °

Průběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
237 / 28		237 / 80	

Neprůběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm


Poruchy

Vlastní porucha	Vnitřní spáry	
° / ° mm	° / ° mm	typ
209 / 85 500. roz.5 cm		

TEKTONOGRAM

Stěna za domem Práčata 54,
parc. č. 1474

Směr sklonu stěny: 210

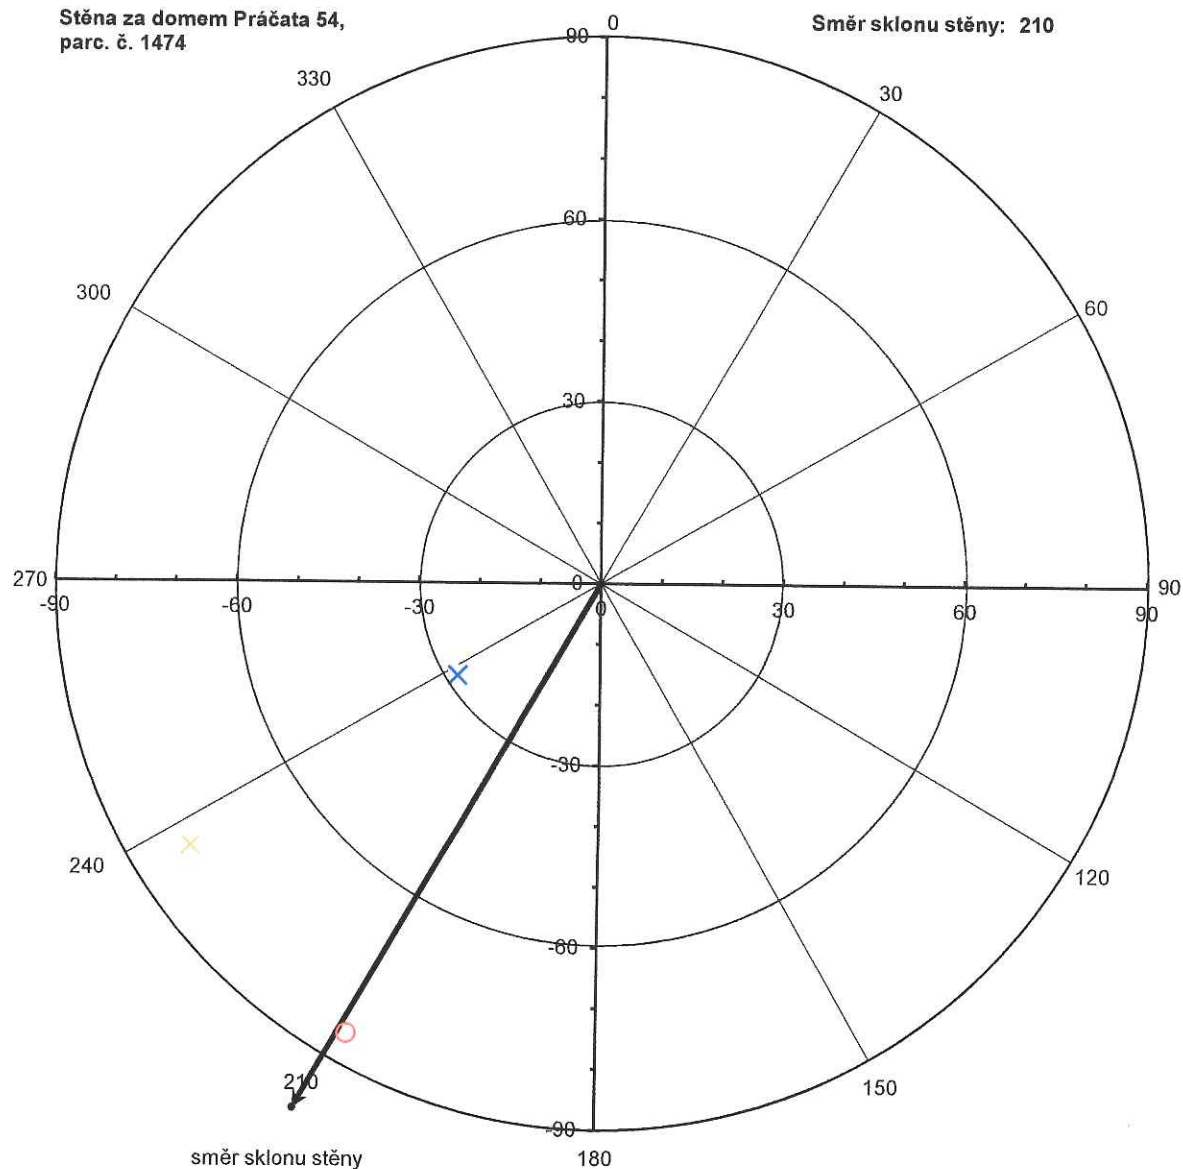

Odlučné plochy:

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| × ND průběžné | × NH průběžné | × RD průběžné | × RH průběžné | ○ poruchy |
| + ND neprůběžné | + NH neprůběžné | + RD neprůběžné | + RH neprůběžné | |

ORIENTACE ODLUČNÝCH PLOCH

Akce:
Zakázkové číslo:

Brno-Bosonohy, Práčata, aktualizace
13 7076

Stěna, úsek:
Směr sklonu stěny:

Stěna za domem Práčata 56. parc. č. 1477
216 °
°

Průběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
		88 / 45 2	15 / 90
		200 / 64 2	24 / 82
		355 / 81 2, h	
		354 / 86	
		50 / 71	

Neprůběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm


Poruchy

Vlastní porucha	Vnitřní spáry	
° / ° mm	° / ° mm	typ
350 / 88 100		
306 / 79 5 - 8		

TEKTONOGRAM

Stěna za domem Práčata 56
parc. č. 1477

Směr sklonu stěny: 216

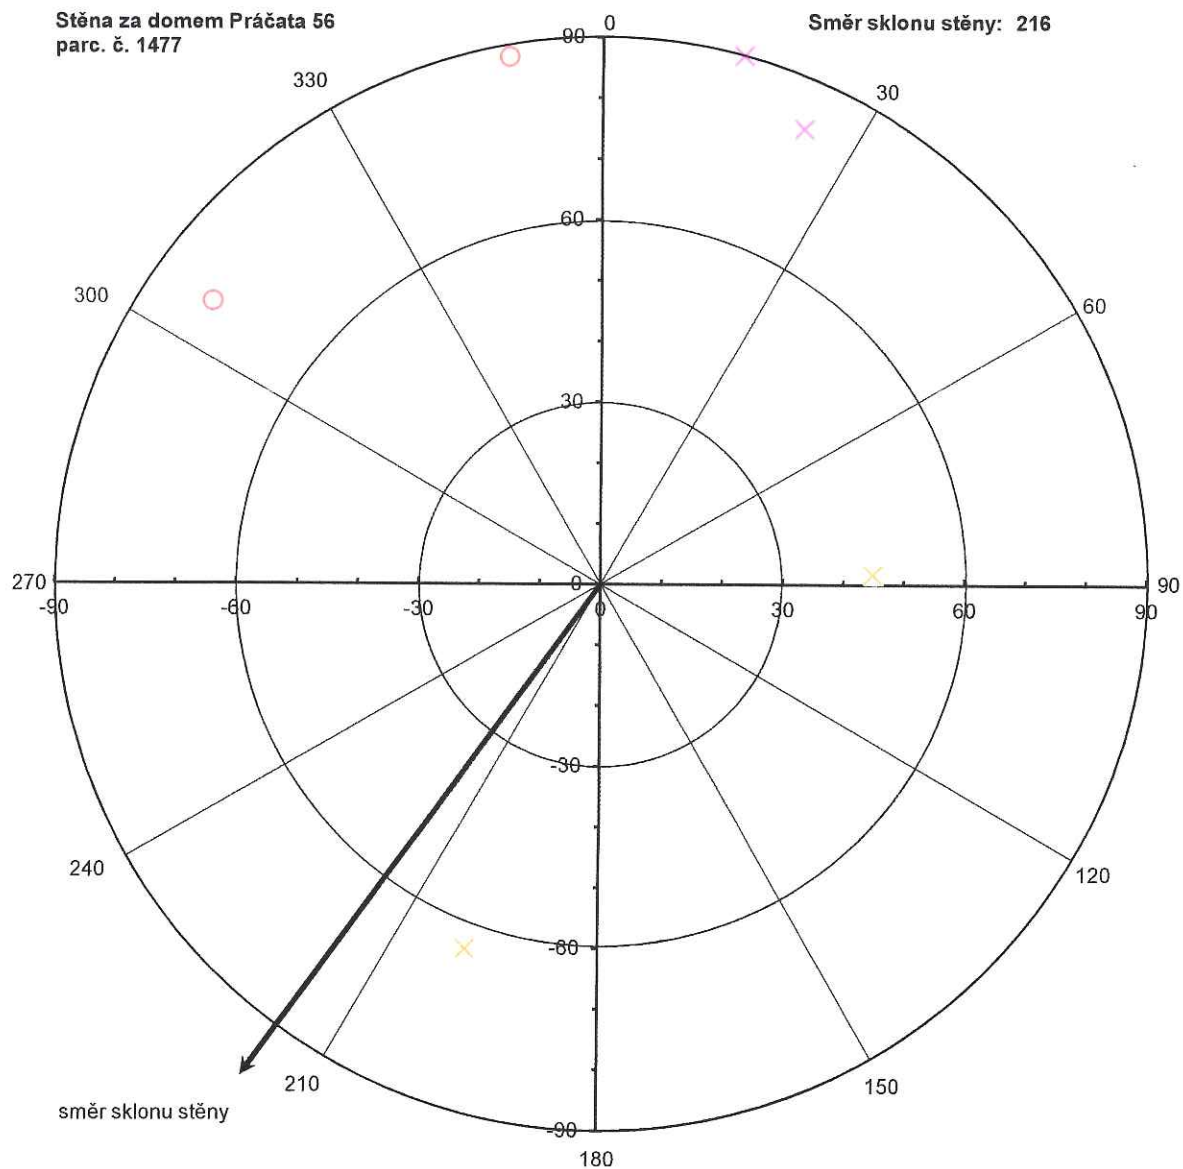

Odlučné plochy:

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| × ND průběžné | × NH průběžné | × RD průběžné | × RH průběžné | ○ poruchy |
| + ND neprůběžné | + NH neprůběžné | + RD neprůběžné | + RH neprůběžné | |

ORIENTACE ODLUČNÝCH PLOCH

Akce:
Zakázkové číslo:

Brno-Bosonohy, Práčata, aktualizace
13 7076

Stěna, úsek:
Směr sklonu stěny:

Stěna za domem Práčata 56, západní část, parc. č. 1480
216 °

Průběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
250 / 66 2,H 250 / 76	350 / 77	206 / 73 1 - 2 236 / 36	234 / 78 až 10 50 / 86 až 10

Neprůběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm


Poruchy

Vlastní porucha	Vnitřní spáry	
° / ° mm	° / ° mm	typ

TEKTONOGRAM

Stěna za domem Práčata 56a
parc. č. 1480

Směr sklonu stěny: 216

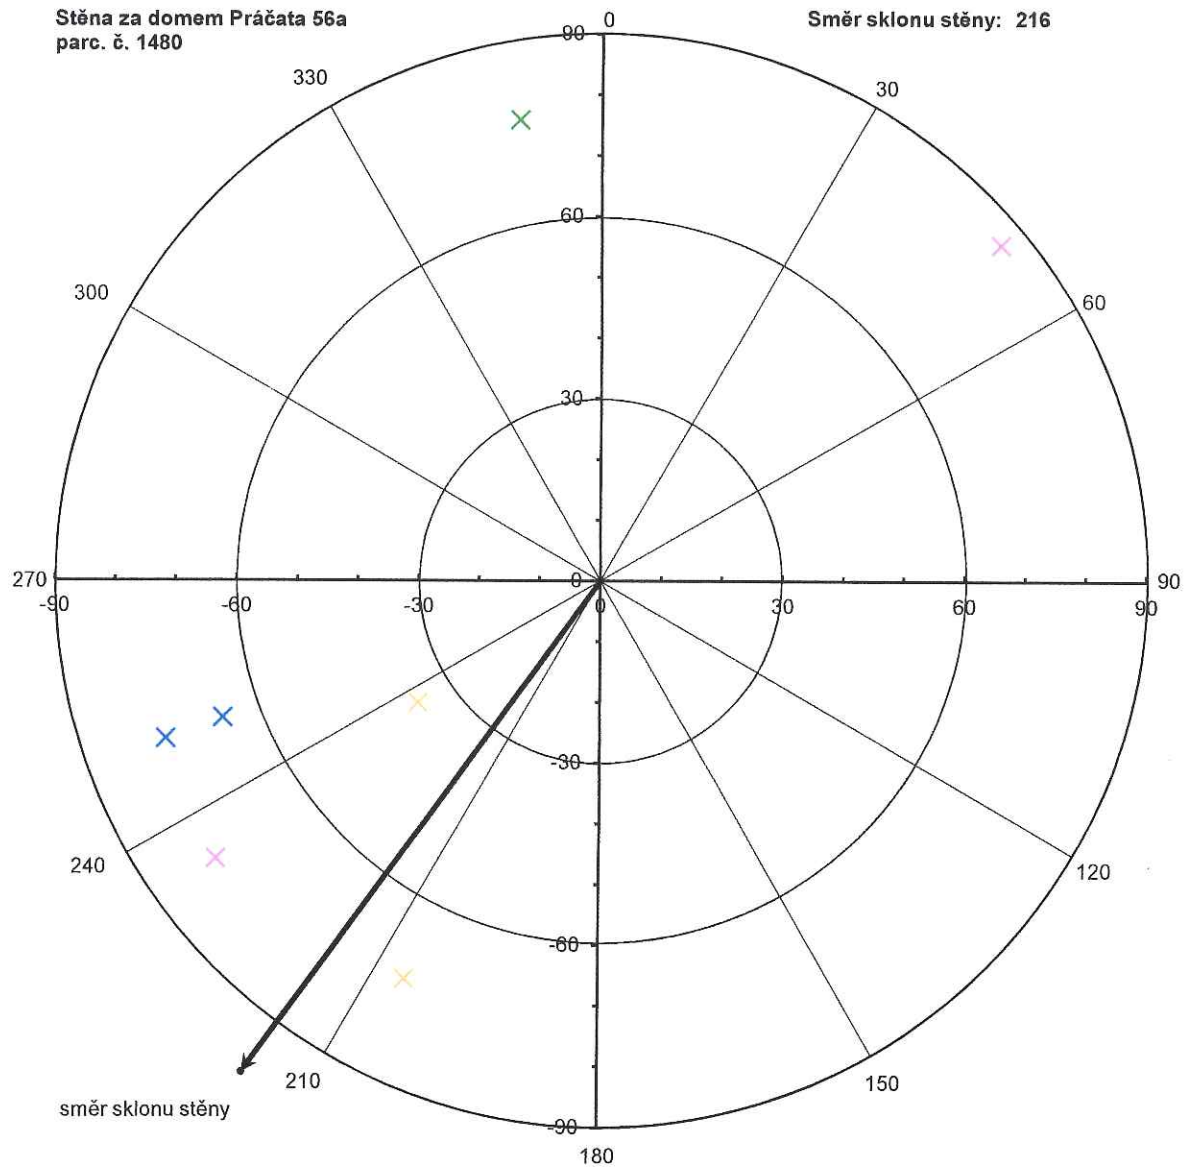

Odlučné plochy:

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| × ND průběžné | × NH průběžné | × RD průběžné | × RH průběžné | ○ poruchy |
| + ND neprůběžné | + NH neprůběžné | + RD neprůběžné | + RH neprůběžné | |

ORIENTACE ODLUČNÝCH PLOCH

Akce: Brno-Bosonohy, Práčata, aktualizace
Zakázkové číslo: 13 7076

Stěna, úsek: Stěna za domem Práčata 58, parc. č. 1483
Směr sklonu stěny: 203 °

Průběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
226 / 58	210 / 48 202 / 41	220 / 57 219 / 56 351 88 1-2	222 / 60 5-10 207 / 32

Neprůběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
175 / 60		46 / 79 158 / 87	

Poruchy


Vlastní porucha	Vnitřní spáry	
° / ° mm	° / ° mm	typ
343 / 79 100 216 / 46 231 / 78 180-200		

odlučné plochy
pravá část stěny
levá část stěny
střední část stěny
úžlabí

TEKTONOGRAM

Stěna za domem Práčata 58,
parc. č. 1483

Směr sklonu stěny: 203

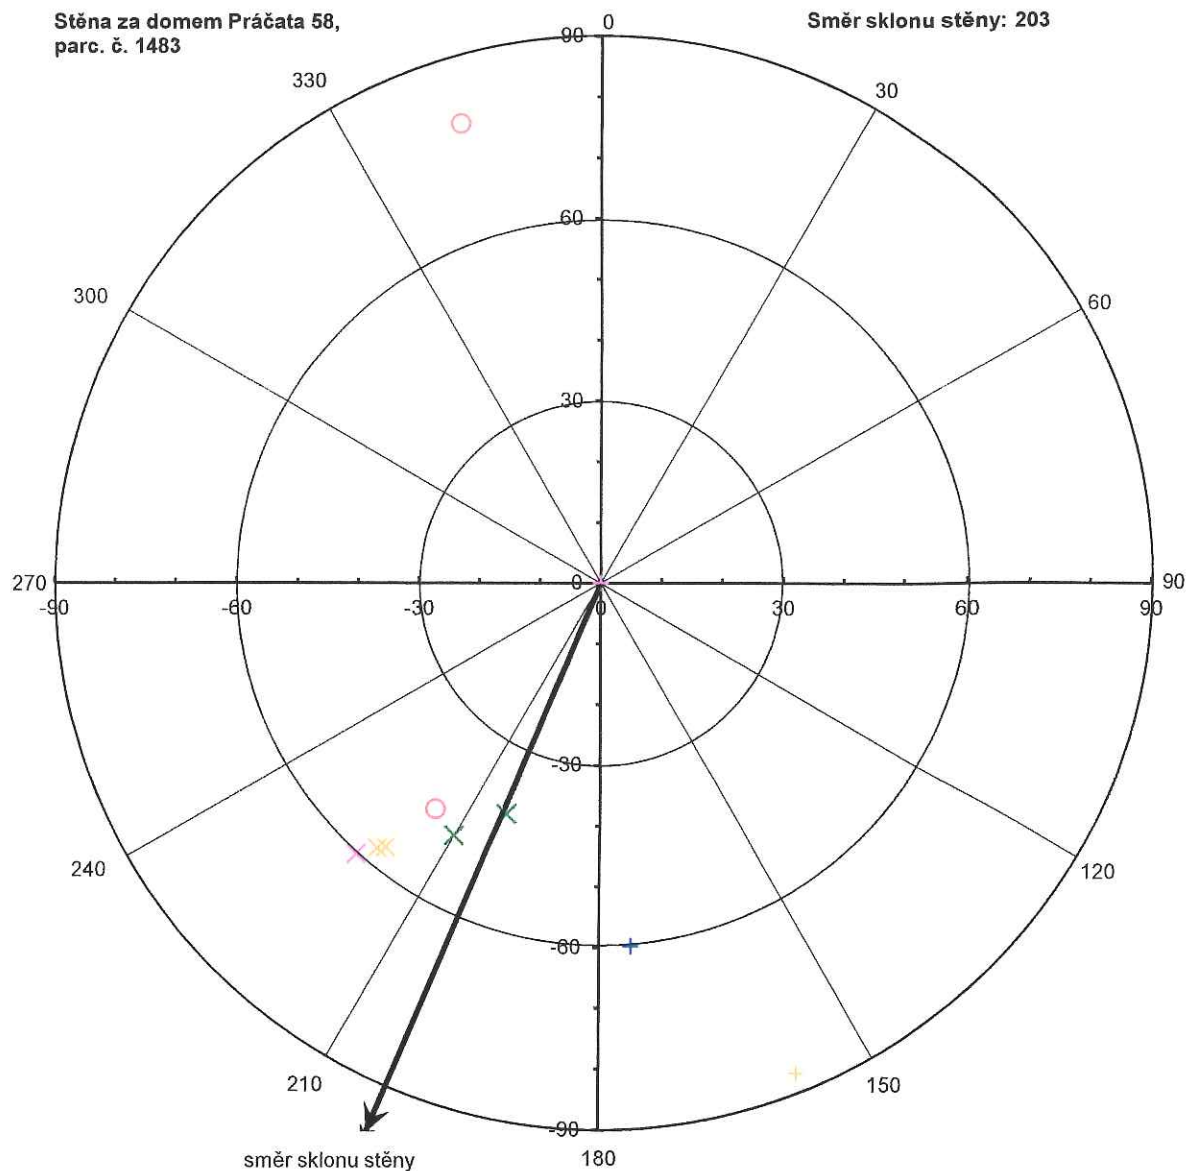

Odlučné plochy:

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| × ND průběžné | × NH průběžné | × RD průběžné | × RH průběžné | ○ poruchy |
| + ND neprůběžné | + NH neprůběžné | + RD neprůběžné | + RH neprůběžné | |